


MN-1108-E

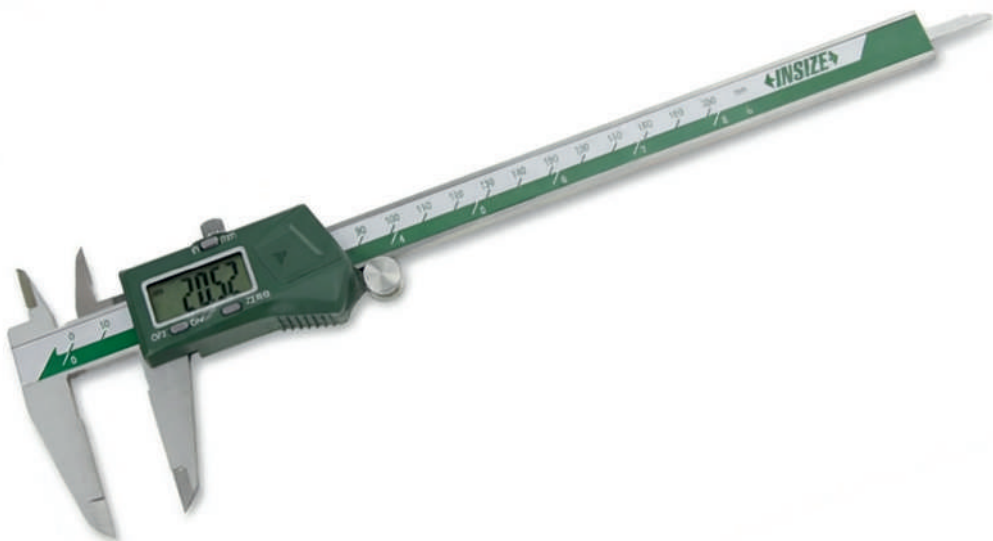

1108-200
ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ
ЦИФРОВОЙ ШЦЦ-1
0-200 ММ, 0.01 ММ,
ГУБКИ 50 ММ




Инструкция по эксплуатации

Внимание: штангенциркуль не является водонепроницаемым. Если на цифровой блок попала охлаждающая жидкость (СОЖ), показания могут быть неверными. Пожалуйста, протрите корпус сухой тканью. Если проблема не устранена, используйте WD40. Если батарея разряжается, то при нажатии кнопки «ZERO» (Сброс) значение на дисплее становится нестабильным (например, 0.02 мм и 0.05 мм), то замените ее.


Цена деления: 0.01 мм / 0.0005"

Погрешность: ± 0.03 мм (Диапазон 0-150 мм / 0-6": ± 0.02 мм)

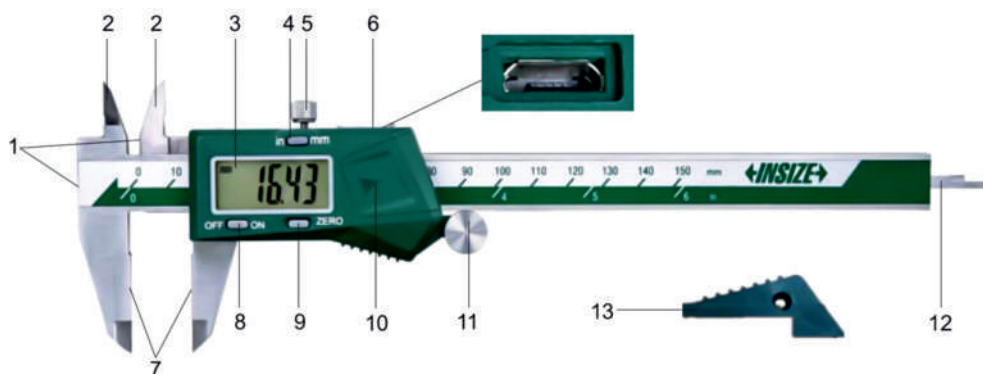

- | | |
|--|---------------------------------------|
| 1. Губки для измерения уступов | 9. Кнопка «ZERO»
(Сброс/Обнуление) |
| 2. Губки для внутренних измерений | 10. Крышка батарейного отсека |
| 3. ЖК-дисплей | 11. Ролик прокрутки |
| 4. Кнопка переключения единиц измерения (+in/mm) | 12. Глубиномер |
| 5. Стопорный винт | 13. Заглушка |
| 6. USB-выход | |
| 7. Губки для наружных измерений | |
| 8. Кнопка «OFF/ON»
(Вкл/Выкл) | |


1. Методы измерения следующие:

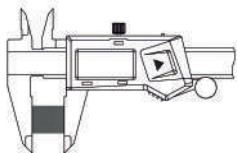

Измерение наружных
размеров



Измерение
внутренних размеров

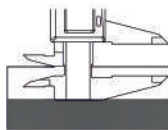

Измерение
глубины уступов



Измерение
глубины

2. Установка элемента питания:

Снимите крышку батарейного отсека (рис. 1).

Вставьте батарейку CR2032 в отсек, соблюдая полярность: положительный полюс батареи (+) должен быть обращен наружу (рис. 2). Закройте крышку батарейного отсека (рис. 3).

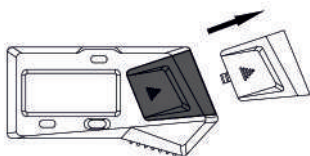


Рисунок 1

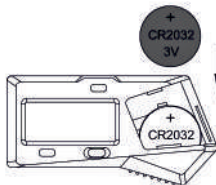


Рисунок 2

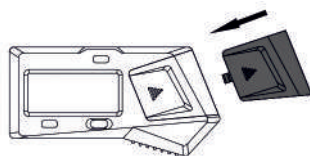


Рисунок 3


3. Назначение кнопок:

«in/mm» — переключение между миллиметрами и дюймами

«OFF/ON» — включение/выключение прибора

«ZERO» — установка нулевого значения

4. Если микрометрическая подача (роликовый механизм) не требуется, выверните винт с тыльной стороны ролика и установите вместо него заглушку.

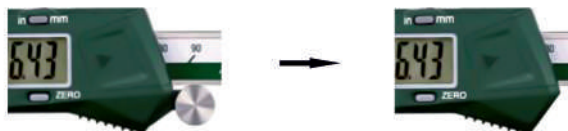

5. Протрите измерительные поверхности мягкой тканью, затем плотно сведите внешние губки и нажмите кнопку «ZERO» для установки нуля. Регулярно проверяйте точность установки нуля.

6. Для получения точных результатов необходимо контролировать усилие измерения. При измерениях всегда прикладывайте к инструменту постоянное и умеренное усилие. Измерительные губки должны плотно прилегать к детали, но сохранять возможность плавного перемещения по ее поверхности.
7. Автоматическое отключение питания происходит приблизительно через 20 минут. Для включения нажмите кнопку «OFF/ON» или переместите подвижную рамку с цифровым блоком.
8. Дополнительное оборудование: кабель передачи данных (коды 7302-, 7315-, 7305-).
9. Срок службы одного элемента питания составляет около одного года.
При разряде батареи дисплей становится тусклым, показания искажаются или становятся нестабильными (например, значения 0,02 мм и 0,05 мм появляются при нажатии «ZERO» или возникают другие аномалии при перемещении цифрового блока). В этом случае замените элемент питания. Если инструмент не используется более 3 месяцев, извлеките батарейку.
10. Если нажатие кнопок не приводит к изменению показаний на дисплее, извлеките батарейку и установите ее обратно через 1 минуту.
11. Рабочая температура: 0–40°C (32–104°F), относительная влажность воздуха не должна превышать 80%.